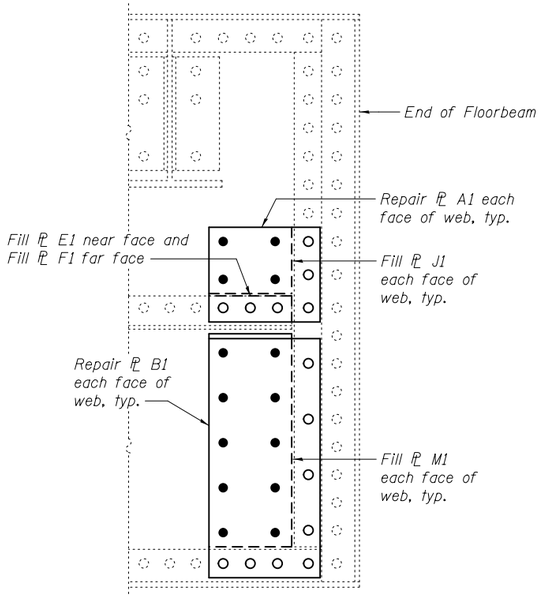

SOUTH END AT PANEL POINT L1

West face shown
Span 9

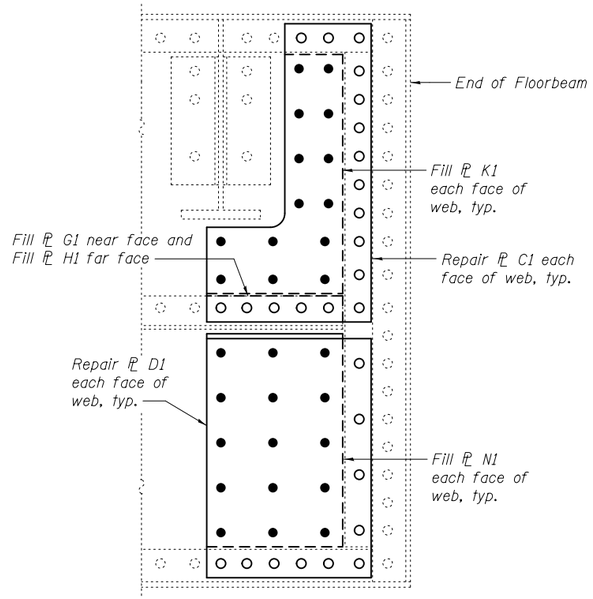

SOUTH END AT PANEL POINT L3

West face shown
Span 9

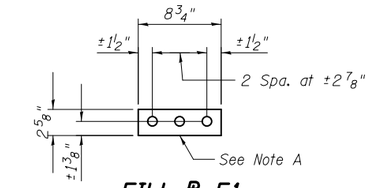

FILL PL E1

PL 3/16" x 2 5/8" x 0'-8 3/4"

FILL PL F1

PL 1/4" x 2 5/8" x 0'-8 3/4"

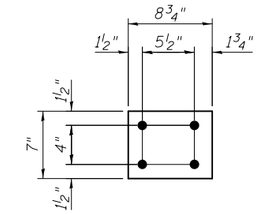

FILL PL J1

PL 9/16" x 7" x 0'-8 3/4"

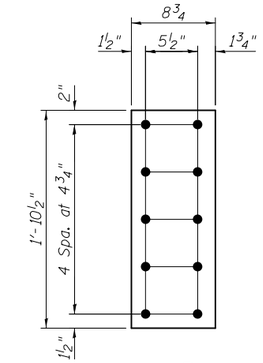

FILL PL M1

PL 9/16" x 8 3/4" x 1'-10 1/2"

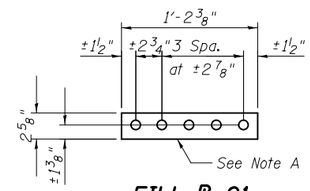

FILL PL G1

PL 3/16" x 2 5/8" x 1'-2 3/8"

FILL PL H1

PL 1/4" x 2 5/8" x 1'-2 3/8"

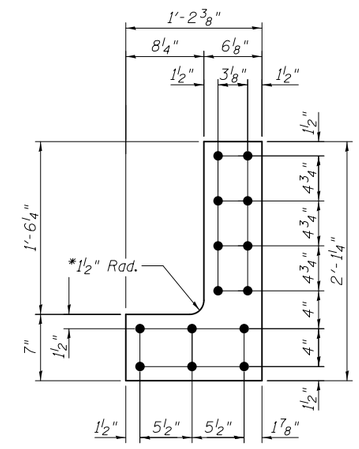

FILL PL K1

PL 9/16" x 14 3/8" x 2'-1 1/4"

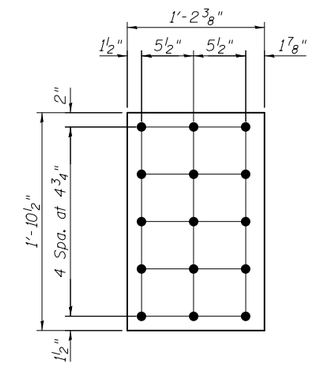

FILL PL N1

PL 9/16" x 14 3/8" x 1'-10 1/2"

FLOORBEAM WEB REPAIRS

Note A:
Field drill holes using existing holes as template.
Remainder of holes may be shop or field drilled.

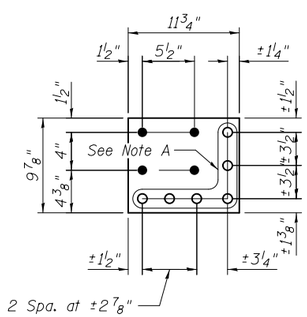

REPAIR PL A1

PL 3/8" x 9 7/8" x 0'-11 3/4"

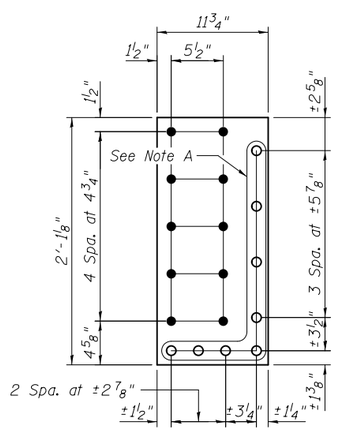

REPAIR PL B1

PL 3/8" x 11 3/4" x 2'-1 1/8"

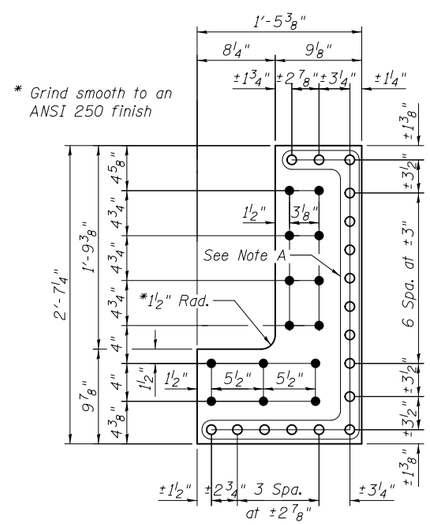

REPAIR PL C1

PL 3/8" x 17 3/8" x 2'-7 1/4"

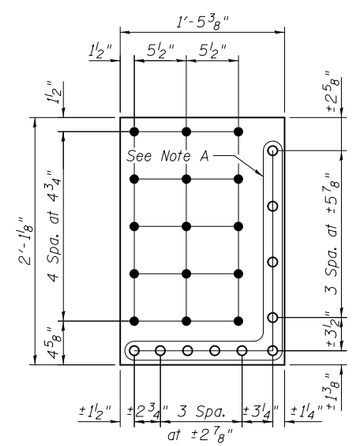

REPAIR PL D1

PL 3/8" x 17 3/8" x 2'-1 1/8"

BILL OF MATERIAL

Item	Unit	Total
Structural Steel Repair	Pound	600